


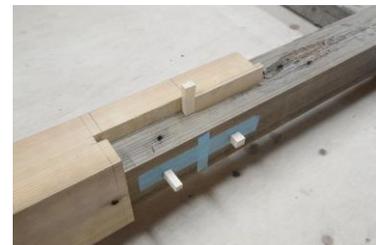

楼門
上層化粧垂木継木

金輪継で継木し、側面から15mm角程度の栓を2本打ち込みました。



継手を作り栓を打ち込んだ状態です

楼門
上層化粧垂木繕い

折損した箇所には鎌状の雇を入れ、側面から12mm角程度の栓を4本打ち込みました。



雇を入れ栓を打ち込んだ状態です



防災訓練

2月6日に防災訓練として、消火訓練が行われました。

