



一の神殿・二の神殿
足場解体

修理が終わった箇所の足場を
解体しました。



足場解体後の様子です

一の神殿
廻縁縁束埋木

木鼻の取付部とその周りが水
腐れしていたので埋木しまし
た。

この部分です



一の神殿
長押修理・取付

解体し、繕いを行ったのち、復
旧しました。

写真はこの部材です





一の神殿
木階下切目長押埋木

水腐れ箇所を埋木しました。


写真はこの部材です



一の神殿・二の神殿
向拝縫破風 金物補強

縫破風の尻が木負から浮き上っていたため、縫破風天端から地垂木下端までボルトを通して固定しました。

この部分です

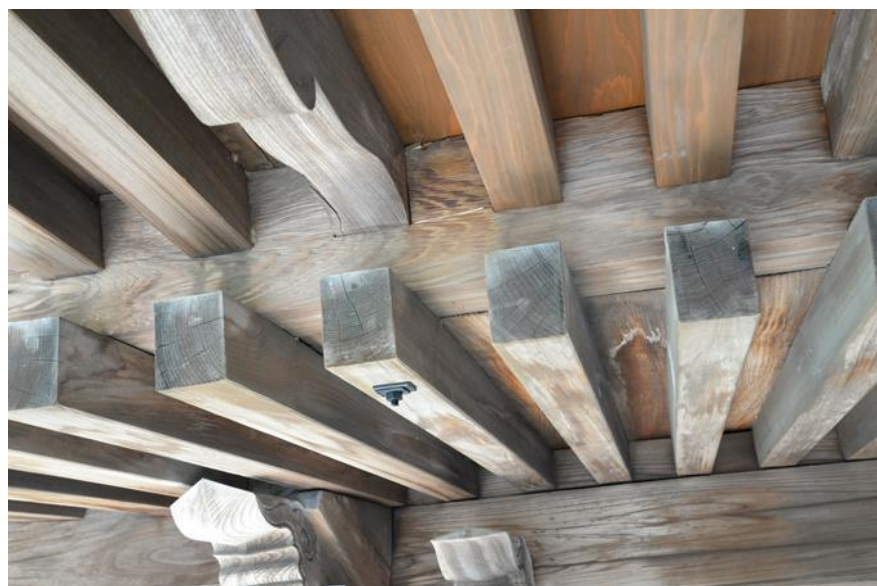

一の神殿・二の神殿
耐震補強材加工・組立

束、繫材、方杖、火打等を組み立てました。



**二の神殿
軒下叩き工事**

地業の玉石のすき間に碎石を敷き平坦にしたのち、叩き工事を行いました。

**二の神殿
向拝柱・柱周り修理**

柱の頭を継ぎ、虹梁・海老虹梁を継木し、大斗・方斗を取り替え、巻斗・手挟を矧木しました。

この部分です



**神幸門
石段修理**

不陸のある石段を据直したのち、欠けのある石段の補修を行いました。